



## Fehlerausgabe Touch-Control ET-Nr. 528 836 und 528 815

### Modell: EKI 957.0

Fehler-Code	Beschreibung	Maßnahme
C04	Reset nach Spannungsunterbrechung > 2 min.	
F1	Kurzschluß Temperaturfühler Induktionsspule vorne	Temperaturfühler bzw. Induktionsmodul austauschen
F2	Unterbrechung Temperaturfühler Induktionsspule vorne	Temperaturfühler bzw. Induktionsmodul austauschen
F3	Kurzschluß Temperaturfühler Induktionsspule hinten	Temperaturfühler bzw. Induktionsmodul austauschen
F4	Unterbrechung Temperaturfühler Induktionsspule hinten	Temperaturfühler bzw. Induktionsmodul austauschen
F5	Kurzschluß Temperaturfühler Elektronik	Temperaturfühler bzw. Induktionsmodul austauschen
F6	Unterbrechung Temperaturfühler Elektronik	Temperaturfühler bzw. Induktionsmodul austauschen
F7	Überhitzung der Elektronik	Kochfeld abkühlen lassen, evtl. Belüftung kontrollieren
F8	Temperaturfühler Induktionsspule vorne und hinten haben abgeschaltet	
F9	Unterspannung < 165 V	