

Technische Probleme mit dem Dampfgerar EDG 650.0

Problem	Ursache	Bemerkung
Nach Programmende steht immer noch sehr viel Wasser im Gerät	<ul style="list-style-type: none"> • Der Durchflussmengenprüfer ist defekt. Die Menge Wasser im Gerät ist zu groß, so dass das Wasser gegen die Türe drückt. • Der thermoelektrische Aktivator funktioniert schlecht, so dass der Wasserdampf bei Programmende nicht abfließen kann. 	Beide Ursachen können gleichzeitig auftreten.
Während des Betriebes entweicht Wasserdampf aus der Tür		<p>Ende 2001 wurde produktionsmäßig eine Änderung vorgenommen, die dieses Problem beseitigt hat.</p> <p>Bei älteren Geräte vor 12/2001 muß die Tür ersetzt werden. ET-Nr. 53 78 92.</p>
Bei einigen Geräten läuft die Tagezeitanzeige in einer Woche einige Minuten vor oder nach.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Netzfrequenz an 50 Hz ist in europäischen Stromnetzen meist „auf Zeit“ geregelt. durch Netzfrequenzschwankungen kann es vorkommen, dass die Tageszeitangaben in 24 Std. vor- oder nachläuft. 	<p>Eine Schwankung von einigen Minuten ist als normal anzusehen.</p> <p>Ein Austausch der Elektronikkarte wird dieses Problem nicht immer lösen.</p> <p>Dies ist kein Reklamationsgrund.</p>