

Bearbeitung: Dieter Rutz
Datum: 02.01.2006

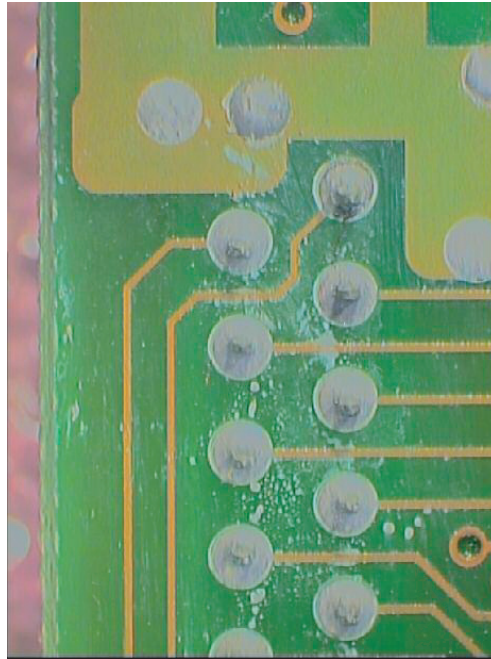
Telefon: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743



Feuchtespuren auf Rechner ET-Nr. 531722 wegen Undichtheit der Silikonraupe**Modell EDG 6600.1M**

Durch undichte Silikonraupen kann Dampf austreten und die Leiterplatte vom Rechner in der Nähe des Flachkabelsteckers benetzen. Dies kann zu F10-Fehlermeldungen führen.

Tritt dies während längerer Zeit auf, sind Spuren auf der Leiterplatte sichtbar (siehe Foto).

**Abhilfe:**

Fuge mit Silikon besser abdichten.