


Drehteller funktioniert nicht

Betroffene Modelle: EMW 60.0

Störung

Der Ausgang der Elektronik, die den Drehtellermotor steuert, schmilzt und der Drehteller funktioniert nicht mehr. Die Störung ist am beschädigten Triac optisch erkennbar, wie in nachfolgender Abbildung dargestellt wird. Der Drehtellermotor kann auch beschädigt werden.

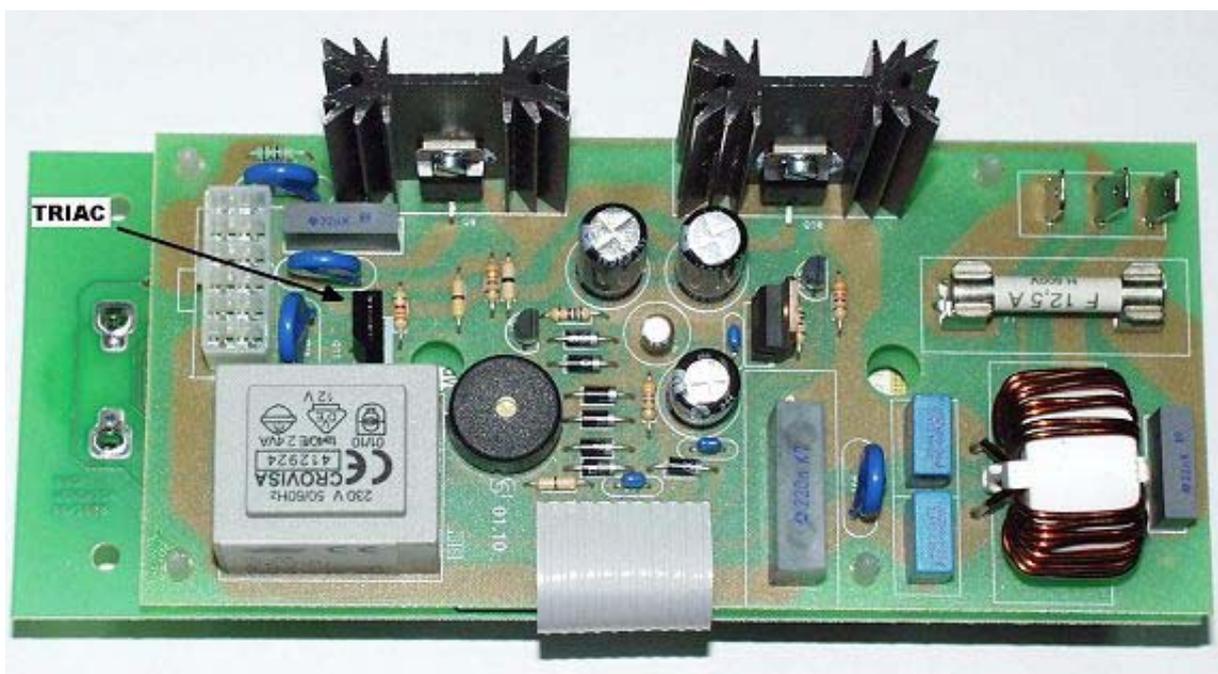

Lösung

Die Elektronik muss ausgetauscht werden. Der Drehtellermotor der Marke JAEIL, Referenz ST16(KX63MBAW) (mit grünem Etikett) muss ebenfalls **unbedingt** ersetzt werden, auch wenn dieser scheinbar ordnungsgemäß funktioniert.

ET-Nr. 564011 - Drehtellermotor

ET-Nr. 530421 - Glasabdeckung für 528911

ET-Nr. 527290 - Elektronik