

**IKD1157.1E und KD957.1E - Fertigungsstätte 77  
Fett tropft vom Motor in die hintere Halogenlampe**

Bei ungünstigen Betriebsbedingungen kann es vorkommen, dass Fett vom Lüftermotor abtropft und dabei in die hintere Halogenlampe eindringt, wodurch diese beschädigt wird.

Für die Fälle, dass kein Fehler an der Abluftleitung vorliegt oder eine Änderung der Abluftleitung nicht mehr möglich ist, haben wir eine Kunststoffabdeckung ET-Nr. 531428 entwickelt.

Diese wird über die hintere Halogenlampe montiert.

1. Bauen Sie die Halogenlampe aus.
2. Setzen Sie die Kunststoffabdeckung auf und
3. bauen Sie die Halogenlampe wieder ein.

**Bild 1 Kunststoffabdeckung****Bild 2 Halogenlampe entfernen****Bild 3 Nach dem Einbau**