

Bearbeitung: D. Rutz
Datum: 23.07.2004

Telefon: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743




Geänderte Abdeckung des Einlaufschachtes (Rotornabe für unteren Sprayarm) IGV 645.0/1/2

Bei älteren Geräten (älter als Produktionswoche 10/04) gab es Probleme mit den Sprüharmen, die das Zuflußrohr berührten. Bei den neueren Geräten ist die Abdeckung entsprechend geändert worden. Die ET-Nr. 434 773 bleibt bestehen.

Achtung Der Schnappverschluß des Zuflußrohres ist eine Einmal-Verbindung. Um Schäden zu vermeiden, sollte das System (bestehend aus Abdeckung, Filter und Zuflußrohr) außerhalb des Gerätes zusammengebaut werden, weil so leichter kontrolliert werden kann, ob die Verbindung korrekt ist. Die Verbindungsstelle nach dem Einbau nicht zu kräftig prüfen, damit die Sperrung nicht ausklinkt.

geänderte Abdeckung

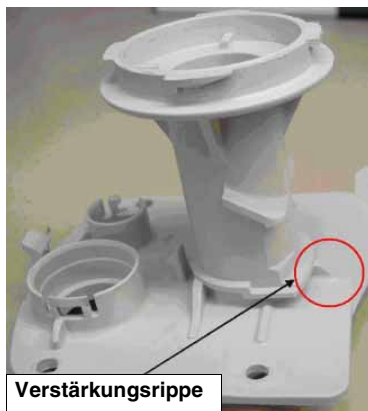

alte Abdeckung



Aktuelle Version seit dem 08.09.2003:

