


**LECKWASSER IM GEFRIERFACH BEI IK 458-4-4T, IK 458.2-4T, IK 458-2-4T**

Ab der Seriennummer 242xxxx, wurden die Tropfbleche der Verdampferbatterien geändert. (Pos. 301 der Abbildung. dadurch wurde ein kleiner Ablaufschlauch (Pos. T) in den Sitz der Tropfbleche eingesetzt (Pos. B).

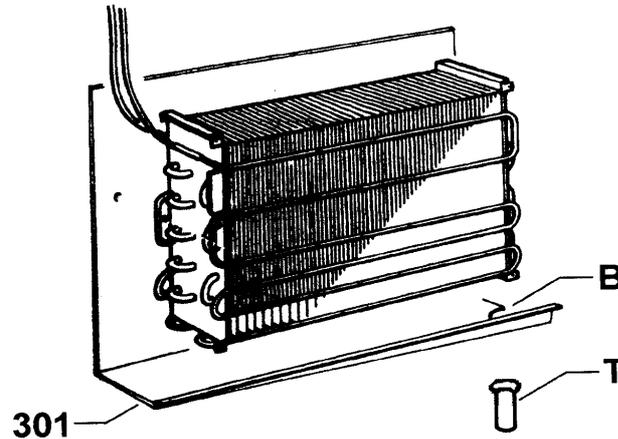

Durch diese Änderung wird die Eisbildung vermieden, die durch den Kontakt des Wassers mit den kalten Teilen des Gefrierfaches verursacht wird und wodurch sich dann das Leckwasser im Gefrierfach bildet.

Sollte sich bei den oben aufgeführten älteren Geräten Leckwasser bilden, tauschen Sie bitte das **alte Tropfblech gegen das neue Tropfblech mit dem eingesetzten kleinen Ablaufschlauch (ET-Nr. 432 150)** aus. Neue Tropfbleche können nicht gegen alte Modelle ausgetauscht werden.