


IKE 458-4-4T


Reklamation: Wasseransammlung unter den Gemüseschalen
Ursache: Vereisung des Abtauwasserschlauchs

Reparaturanweisung:


Rückseite des Gerätes

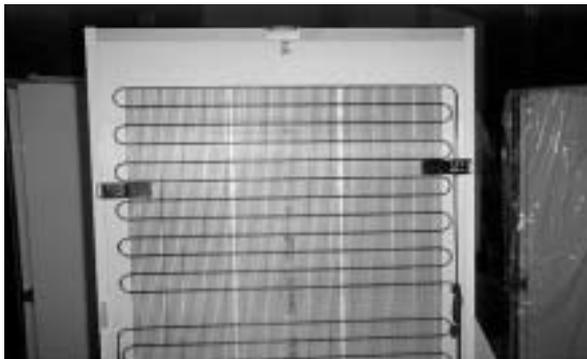

Schritt 2

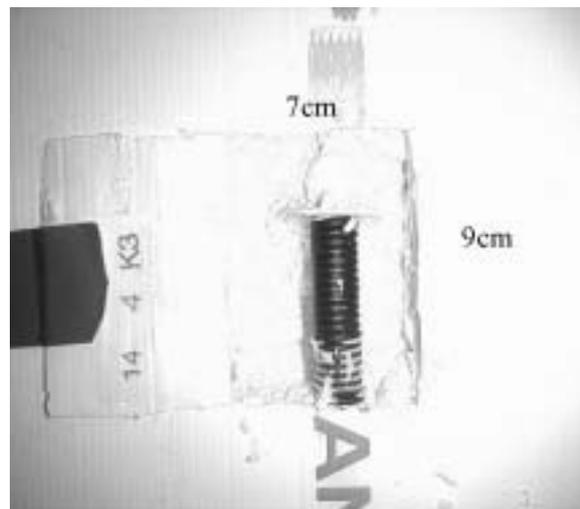

Schritt 1

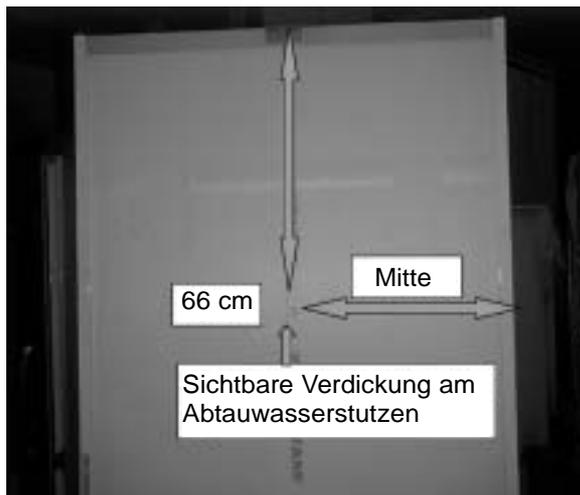

In der Rückwand ein 9x7 cm großes Fenster ausschneiden und umklappen. Den Schaum um den Abtauwasserschlauch entfernen.

Schritt 3




Den schwarzen Kunststoff-Abtauwasserschlauch abschneiden.

4 Schrauben lösen und den Verdichter so umbiegen, dass er auf dem Boden liegt.
Einen Abstand von 66 cm von der Oberseite des Geräts abmessen. Der Abtauwasserstutzen befindet sich in der Mitte des Gerätes.

Schritt 4


Den schwarzen Abtauwasserschlauch (Elektroschlauch) in den weißen Abtauwasserstutzen stecken und mit Klebeband oder einer Kunststoffklemme an der Rückwand befestigen.

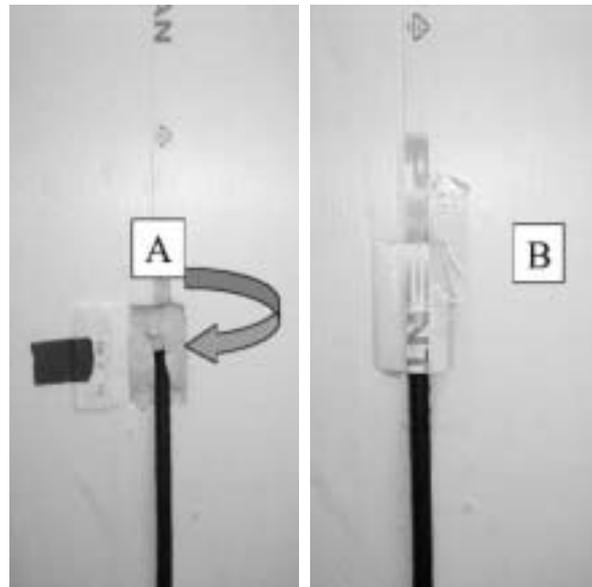Schritt 5

- Die Öffnung mit Silikon oder ähnlichem Dichtungsmaterial ausfüllen. (A)
- Das Fenster mit Klebeband schließen. (B)

Schritt 6

Den unteren Teil des Abtauwasserschlauchs mit einer Befestigungsklemme befestigen und sicherstellen, dass der Schlauch sich richtig im Wasserbehälter befindet.

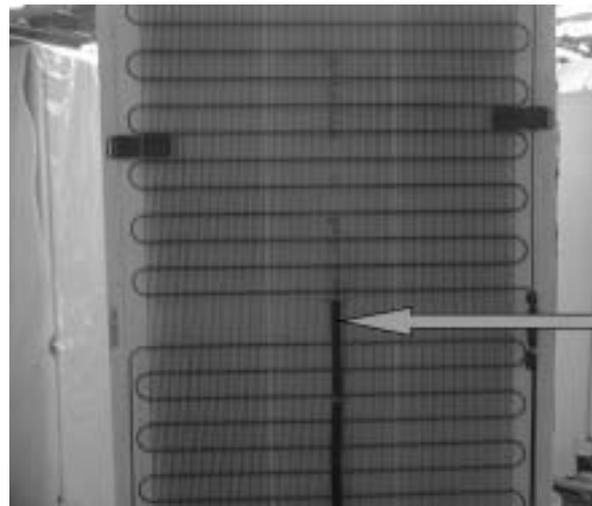Schritt 7

Den Verdichter wieder anbringen und mit den 4 Schrauben befestigen.

Die Abbildung zeigt die fertige Lösung mit dem Schlauch aussen.

Reparatursätze bitte per Fax (+49-209-401743) oder per email (uwe.laarmann@kueppersbusch.de/dieter.rutz@kueppersbusch.de) anfordern.

Bitte unbedingt die Seriennummer des Gerätes mit angeben.