

IKEF 308-5 Z 3 - PNC: 925 703 659**EMZ 26 CLC KOMPRESSOR FUNKTIONIERT NICHT
(MOTORSCHUTZ DEFJEKT)**

Bei dem IKEF 308-5 Z 3 (Geräte bis zur Seriennr. 605xxxxx), funktioniert der Kompressor EMZ 26 CLC (ET-Nr. 432 769) unter normalen Bedingungen richtig. Bei einer Stromunterbrechung kann es passieren, dass der Kompressor nicht mehr einschaltet.

Das ist auf einen defekten TSD Motorschutz zurückzuführen und nicht auf eine Störung des Kompressors selber.

Zur vorläufigen Beiseitigung des Problems und um dem Kunden kurzfristig helfen zu können, sollten Sie Folgendes durchführen:

1. Das Gerät für etwa 40 Minuten vom Stromnetz trennen.

2. Das Gerät wieder einschalten.

Nachdem der Kompressor vollständig abgekühlt ist, wird auch der Motorschutz wieder korrekt arbeiten.

Der Motorschutz muss aber auf jeden Fall ausgetauscht werden und kann unter der ET-Nr. 43 27 71 bestellt werden.

An dieser Nummer auf dem Typenschild können Sie sehen, ob ein neuer Motorschutz eingebaut werden muss.

