

Salida de errores Touch Control

Nº de rec. 528 836 y 528 815

Modelo: EKI 957.0

Código de error	Descripción	Medida
C04	Reset después de una interrupción de tensión > 2 min.	
F1	Cortocircuito sensor de temperatura bobina de inducción delante	Recambiar el sensor de temperatura o el modulo de inducción
F2	Interrupción sensor de temperatura bobina de inducción delante	Recambiar el sensor de temperatura o el modulo de inducción
F3	Cortocircuito sensor de temperatura bobina de inducción detrás	Recambiar el sensor de temperatura o el modulo de inducción
F4	Interrupción sensor de temperatura bobina de inducción detrás	Recambiar el sensor de temperatura o el modulo de inducción
F5	Cortocircuito sensor de temperatura electrónica	Recambiar el sensor de temperatura o el modulo de inducción
F6	Interrupción sensor de temperatura electrónica	Recambiar el sensor de temperatura o el modulo de inducción
F7	Sobrecalentamiento de la electrónica	Dejar que se enfríe la encimera, dado el caso controlar la ventilación
F8	Se han desconectado los sensores de temperatura bobina de inducción delante y detrás	
F9	Baja tensión < 165 V	