

Redacción: D. Rutz
Fecha: 03.01.2006

Tlfo: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743




Rastros de humedad en el ordenador (nº. de art. 531722) debido a un cordón de silicona no estanco

Modelo EDG 6600.1M

Debido a un cordón de silicona no estanco puede salir vapor, el cual humedece la platina del ordenador en las cercanías de la clavija de cable plano. Ello puede dar lugar a avisos de error F10.

Si este problema se presenta durante largo tiempo, los rastros de humedad resultan visibles en la platina (ver foto).

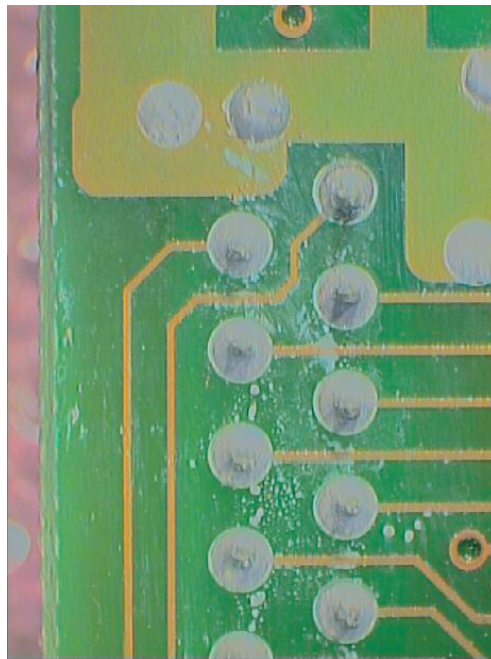

Solución:

Aislar mejor la ranura con silicona.