

Redacción: Dieter Rutz  
Fecha: 12.08.2005

Tlfo: (0209) 401 733  
Fax: (0209) 401 743




**Concierne a:** **EMWG 9500.0 y EMWK 9500.0**  
**todos los aparatos fabricados antes de la semana 05/13**

**Reclamación:** **El ventilador de refrigeración se pone en marcha automáticamente después de 10 minutos con la función de reloj programador conectada**

Si la función de reloj programador se emplea durante más de 10 minutos, el ventilador refrigerador se pone en marcha automáticamente.

Para evitarlo, se ha equipado a la EEPROM de la platina de control KAG n°. de rec. 531 318 con una nueva versión de software.

La nueva versión de software se encuentra en todas las EEPROMs de las platinas de control a partir de la semana de producción 05/13. La fecha de fabricación de las platinas puede determinarse a partir del adhesivo que se encuentra sobre la EEPROM.

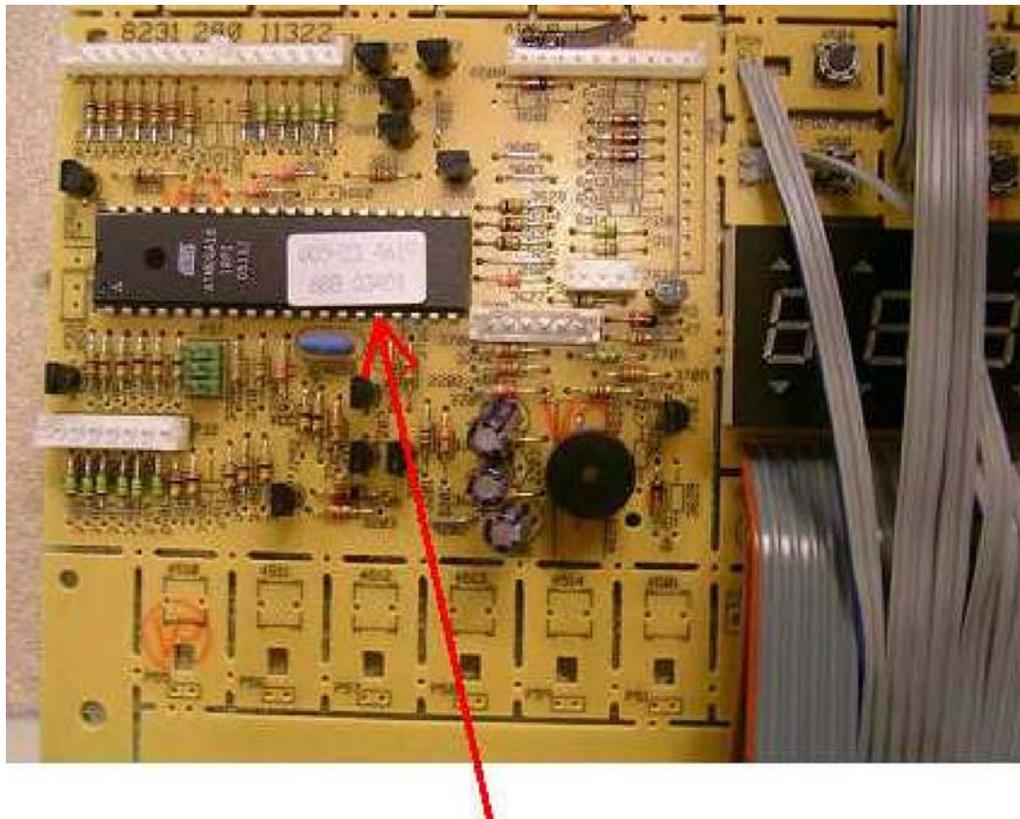

En este ejemplo, la fecha de fabricación de la platina es W05-23  
(05 = año, 23 = semana 23)