

Redacción: U. Laarmann
Fecha: 22.11.2005

Tlfo: (0209) 401 732
Fax: (0209) 401 743



Nueva electrónica para KD930.0 / KD630.0

Dado que en las campanas extractoras de humo KD930.0 / KD630.0 fallaba una y otra vez la electrónica con el n°. de rec. 538146 debido al cortocircuito de una bombilla 538146, se ha desarrollado una nueva electrónica con un fusible previo (inerte 5A dimensiones (mm) 5x20, diámetro x longitud).

En caso de un recambio hay que montar la electrónica con el n°. de rec. 531307.

¡Bajo ninguna circunstancia debe montarse de nuevo la electrónica antigua (n°. de rec. 538146) en el aparato!

Si debido a un cortocircuito llegara a producirse el fallo de la nueva electrónica (n°. de rec. 531307), en el futuro sólo hay que recambiar el fusible. El fusible de 5A tiene el n°. de rec. 531357.