

## **IKD1157.1E y KD957.1E - Planta de fabricación 77**

### **Gotea grasa del motor en la lámpara halógena posterior**

En caso de condiciones de funcionamiento desfavorables puede suceder que gotee grasa del motor del ventilador y que ésta penetre en la lámpara halógena posterior, con lo que ésta resulta dañada.

Para los casos en los que no haya ningún error en la conducción de aire de escape o de que ya no sea posible un cambio de la conducción de aire de escape, hemos desarrollado una cubierta de plástico con el n°. de rec. 531428.

Ésta se monta sobre la lámpara halógena posterior.

1. Desmonte la lámpara halógena.
2. Coloque la cubierta de plástico y finalmente
3. monte de nuevo la lámpara halógena.

**Fig. 1 Cubierta de plástico**



**Fig. 2 Retirar la lámpara halógena**



**Fig. 3 Después del montaje**

