

KD12450.0 E y KD9450.0 E: Cable plano chamuscado

En las campanas, cuando la iluminación se emplea de forma permanente, debido al calor producido por las lámparas halógenas de 60W/240V puede resultar chamuscado el cable plano (n° de rec. 56 54 77) entre la electrónica y la unidad de conmutación, debido a lo cual se producen problemas difusos de control.

Cuando se presentan problemas de este tipo es posible encargar un juego de reparación bajo el n° de rec. 53 19 06. En este juego se han sustituido las lámparas halógenas de 60W/240V por lámparas halógenas de 40W/240V incluyendo el portalámparas.

Modelo anterior antes del desmontaje



Modelo anterior después del desmontaje




Para el montaje del nuevo portalámparas hay que retirar primero el cristal de la lámpara. Después hay que aflojar los tornillos del portalámparas y separar seguidamente la conexión eléctrica.

El montaje del nuevo portalámparas se lleva a cabo siguiendo la secuencia inversa.


Nuevo modelo antes del montaje



Nuevo modelo después del montaje

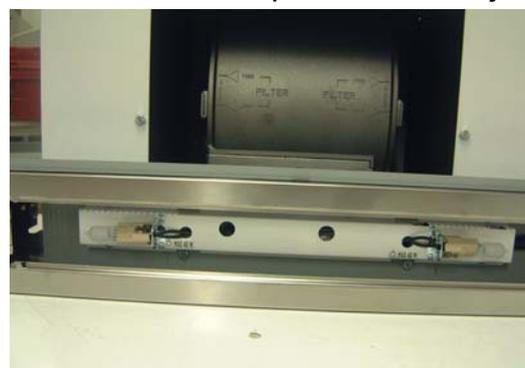

Modelo anterior 240V/50Hz /60W

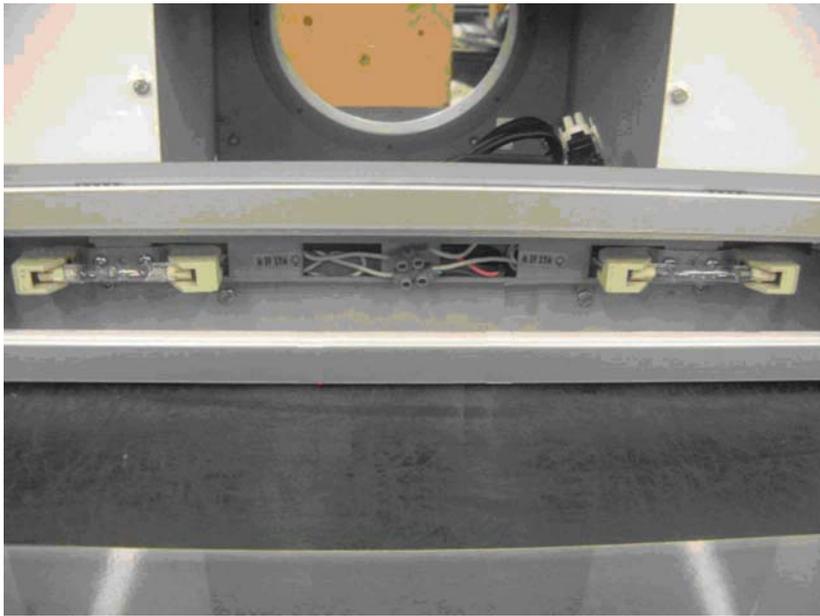

Nuevo modelo 240V/50Hz/40W

