

Redacción: D. Rutz
Fecha: 01.02.2005

Tlfo: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743



Error F2, F4 y F11 con IGV 645.2 con conexión en serie de WI (Water indicator) y LS6 (Water leakage switch)

Modelo: IGV 645.2 con control en el panel de mandos

Razón: En los aparatos con la configuración mencionada del WI y LS6 se presentan esos errores F2, F4 y F11 cuando ha conectado el LS6.

Estos errores pueden presentarse ya con una ligera deformación de la cubeta del fondo (debida por ejemplo a daños de transporte o similares).

Ya en aparatos con sistema cerrado de secado, en los que de modo estándar salen unos 10ml de agua por ciclo de lavado, puede bastar esta reducida cantidad para que se conecte el LS6:

LS6 activado durante la circulación	=>	F2
LS6 activado durante el bombeo	=>	F4
LS6 activado durante la admisión de agua	=>	F11

Solución: Compruebe no sólo el funcionamiento de los elementos constructivos WI y LS6, sino también si está deformada la cubeta de fondo posiblemente desmontada. En caso de fallo hay que controlar la zona inferior del marco del aparato por si presentara desperfectos a causa de los cuales ha resultado deformada la cubeta del fondo.

Enderece las partes dobladas o recambie la cubeta del fondo.

