

### Zona de conservación fresca de 0°C demasiado fría

Debido a los problemas que han surgido en los aparatos con zona de conservación fresca de 0°C, la fábrica he realizado algunas modificaciones a partir del número de serie 422xxxxxx para solucionar los problemas que causa una temperatura demasiado fría en los compartimentos de 0°C.

Se han compuesto dos kits (uno para el aparato de refrigeración de 4\*\*\*\* y uno para el Cooler (refrigerador)) para los aparatos anteriores al número de serie mencionado arriba. Como consecuencia, los modelos anteriores ofrecerán las mismas características que los modelos nuevos.

Los kits deben pedirse según modelo de la forma siguiente.

Fecha	Modelo	Nº de recambio Kit
14.5.2004	IKEF 238-5	43 24 26
14.5.2004	IKEF 248-5	43 24 27

Kit de servicio técnico para 0° \*\*\*\*

Cantidad	Descripción	Nº de recambio	Fig.
1	Nuevo sistema electrónico de indicación	43 24 20	
1	Rejilla, alambre recocido, cajón superior	43 24 21	A
1	Rejilla, alambre recocido, cajón inferior	43 24 22	B
1	Separador, alambre recocido, cajón superior	43 24 23	C
1	Carcasa de protección, paso de aire modificado	43 24 24	D
1	Pantalla de poliestirol modificada	43 24 25	E

Kit de servicio técnico para 0° Cooler

Cantidad	Descripción	Nº de recambio	Fig.
1	Nuevo sistema electrónico de indicación	43 24 28	
1	Rejilla, alambre recocido, cajón superior	43 24 21	A
1	Rejilla, alambre recocido, cajón inferior	43 24 22	B
1	Separador, alambre recocido, cajón superior	43 24 23	C
1	Pantalla de poliestirol modificada	43 24 25	E

## Compatibilidad

El separador anterior del cajón superior ya no puede emplearse.

Fig. A

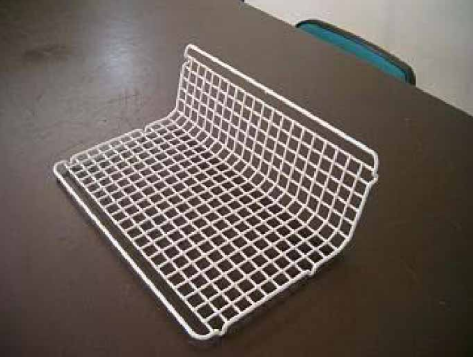


Fig. B



Fig. C



Fig. D



Fig. E



Zona de conservación fresca de 0° demasiado fría