

Redacción: U. Laarmann
Fecha: 30.03.2006

Tlfo: (0209) 401 732
Fax: (0209) 401 743



IKEF 308-5 Z 3 - PNC: 925 703 659

EL COMPRESOR EMZ 26 CLC NO FUNCIONA (GUARDAMOTOR DEFECTUOSO)

En IKEF 308-5 Z 3 (aparatos hasta el número de serie 605xxxxxx), el compresor EMZ 26 CLC (nº. de rec. 432 769) funciona correctamente bajo condiciones de funcionamiento normales. En caso de un corte de corriente puede suceder que el compresor ya no se conecte.

La causa viene dada por un guardamotor TSD defectuoso y no por un fallo del mismo compresor.

Para eliminar el problema provisionalmente y ayudar al cliente a corto plazo, hay que realizar la operaciones siguientes:

1. Separar el aparato de la red eléctrica durante unos 40 minutos.
2. Conectar el aparato de nuevo.

El guardamotor funcionará correctamente otra vez después de que el compresor se haya enfriado completamente.

Sin embargo, hay que recambiar el guardamotor en cualquiera de los casos. Puede encargarse bajo el nº. de rec. 43 27 71.

En este número de la placa de características puede comprobarse si es necesario montar un nuevo guardamotor.

