

Ruidos de flujo del refrigerante en IKEF308-5Z3

En los aparatos IKEF308-5Z3 PNC 925703xxx (ver tabla A) y hasta el número de serie 626xxxxxx se han constatado ruidos muy fuertes producidos por el flujo del gas refrigerante en el refrigerador o en el compartimiento de 0°.

Para solucionar este problema, a partir del número de serie 627xxxxxx ha sido necesario recambiar el licuador y modificar la cantidad de llenado del refrigerante.

Modificación de la cantidad de llenado:

	hasta 626xxxxxx	a partir de 627xxxxxx
Refrigerador / compartimiento de 0°	36 gr	38 gr
Congelador	42 gr	38 gr

Indicación La modificación se ha introducido en la producción paulatinamente con ELC. Los aparatos del programa de 2006 en cuya placa de características se indica 38 gr para ambos compartimentos ya están equipados con el nuevo licuador.

En caso de reclamaciones por parte de los clientes relativas a ruidos considerables en los aparatos indicados en la tabla A con el licuador anterior, para el cambio mencionado arriba hay que emplear el elemento constructivo siguiente:

N° de rec.	Descripción	Posición en la figura
433726	Licuador	101 (ver página 2)

Procedimiento para la modificación:

1. Asegurarse de que el PNC del aparato que produce los ruidos está aducido en la tabla A. Comprobar entonces si está montado el licuador anterior (cantidad de llenado en la placa de características).
2. Sacar el aparato del nicho de montaje.
3. Cortar el suministro eléctrico del aparato.
4. Cortar el cable del licuador viejo.
5. Retirar el licuador viejo.
6. Cortar los cables de los 2 cartuchos secos y sustituirlos por los 2 nuevos cables.
7. Colocar el nuevo licuador.
8. Conectar los cables de nuevo al nuevo licuador.
9. Rellenar de nuevo los circuitos de refrigeración observando la nueva cantidad de gas (38 gr para los dos compartimentos).
10. Conectar de nuevo el aparato y colocarlo otra vez en el nicho de montaje.
11. Después de concluir los trabajos, corregir las indicaciones de la placa de características indicando el nuevo valor (38 gr para los dos compartimentos).

Modelos afectados (Tabla A)

PNC	Fecha	Modelo
92570365900	20050311	IKEF308-5Z3

