


EEH / EEB 6500.05/6600.05**Le Touch-Control ne peut plus être commandé en cours de fonctionnement**

A des températures supérieures à 60° C, il est possible que le Touch-Control ne puisse plus être réglé. La raison à cela : de l'humidité s'est déposée entre la platine d'affichage et la platine électronique.

Pour éviter cela, il est nécessaire d'appliquer un film autocollant.

Merci de procéder de la manière suivante :

1. Démontez la vitre frontale et la déposez sur une surface propre et douce.

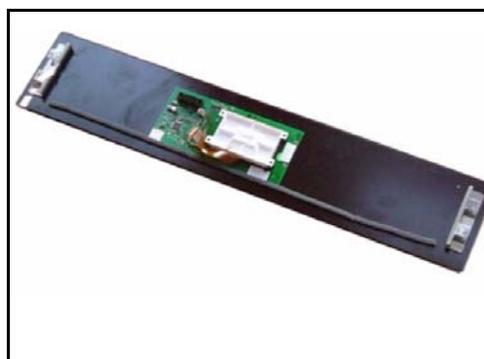

2. Poser le support film sur le câble plat. Celui-ci maintiendra le câble plat bien en place.



3. Coller le film autocollant uniformément.



4. Bien appuyer les bords du film sur la vitre en évitant toute formation de bulles d'air.



5. A l'aide d'un couteau bien affûté, couper le film au centre au niveau du point de connexion du câble plat.



6. Connecter le câble plat et appuyer bien le film autocollant sur toute la périphérie.



7. Remonter la vitre frontale et veiller à son parfait positionnement. Ne pas endommager le film pendant cette opération.

8. Effectuer un essai de fonctionnement et VDE.