


EEH/EEB 6100.5 et EEH/EEB 6150.5

Lorsque l'horloge (Réf. pièce dét. 528 383) avec 3 touches et l'horloge (Réf. pièce dét. 528 385) avec 5 touches ne peuvent plus être réglées, il est possible que le joint (Réf. pièce dét. 535 995) a été mal collé.

Pour le remplacement, merci de procéder de la manière suivante :

1. Enlever complètement le joint en mousse placé sur la face arrière de la vitre frontale.

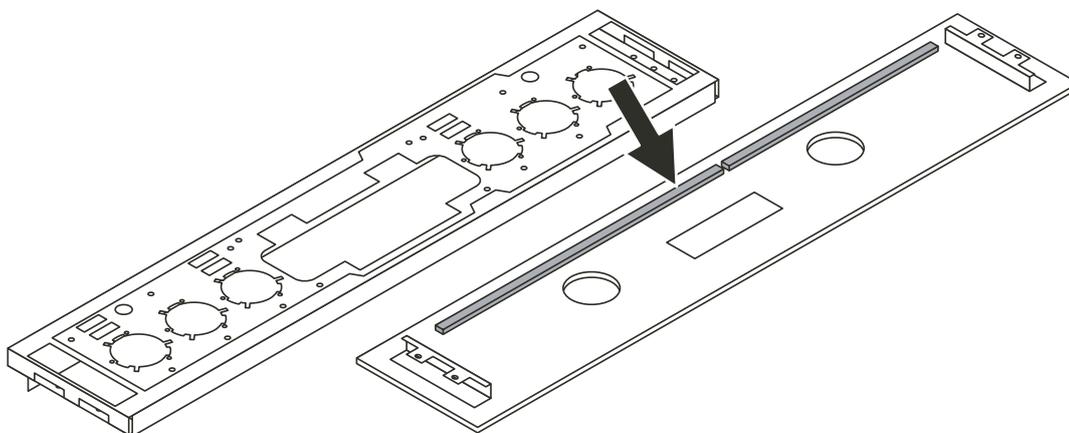

2. Coller un nouveau joint en mousse (suivre l'illustration) dans l'encoche réalisée le long du contour du déflecteur en tôle.