

Codes erreur Touch-Control
Réf. pièce dét. 528 836 et 528 815**Modèle: EKI 957.0**

Code erreur	Description	Mesure
C04	Reset après coupure de courant > 2 min.	
F1	Court-circuit sonde de température bobine d'induction avant	Remplacer la sonde de température ou le module induction
F2	Rupture de la sonde de température bobine d'induction avant	Remplacer la sonde de température ou le module induction
F3	Court-circuit sonde de température bobine d'induction arrière	Remplacer la sonde de température ou le module induction
F4	Rupture sonde de température bobine d'induction arrière	Remplacer la sonde de température ou le module induction
F5	Court-circuit sonde de température électronique	Remplacer la sonde de température ou le module induction
F6	Rupture sonde de température électronique	Remplacer la sonde de température ou le module induction
F7	Surchauffe de l'électronique	Laisser refroidir la table de cuisson; vérifier éventuellement la ventilation
F8	Les sondes de température des bobines d'induction avant et arrière ont coupé	
F9	Sous-tension < 165V	