

## Détartrant *Durgol Steamer* - Réf. acc. 566 405

La pratique a démontré que les produits détartrants courants ne convainquent pas dans tous les cas. Ces produits contiennent très souvent des tensioactifs, provoquent la corrosion ou ne dissolvent le calcaire que partiellement, ce qui peut entraîner des dysfonctionnement ou des dommages sur l'appareil.

A cause de la formation de mousse, le processus de détartrage ne se déroule pas correctement et conduit vers des mesures erronées dans l'appareil.

Des ponts conducteurs de mousse peuvent se former sur la tige du palpeur de niveau ; l'appareil ne peut alors pas détecter la fin du processus de détartrage ou de rinçage et ne pourra ainsi pas remettre le compteur de détartrage à zéro.



### Les erreurs suivantes en résultent :

- Message d'erreur «Chauffe-eau entartré», bien qu'un détartrage vient d'être effectué.
- La pompe d'écoulement est annoncée comme défectueuse.
- La pompe ne pompe plus d'eau, l'évaporateur fonctionne à sec, surchauffe et le Klixon ne coupe pas (dans le pire des cas, le chauffage grille - code erreur : F)

Le remplacement de l'élément de commande, de la pompe d'écoulement, etc. ne sert à rien. Le remplacement de l'évaporateur et du compteur, le cas échéant, déplace le même problème au prochain processus de détartrage.

### Utilisation

*Durgol Steamer* est chauffé dans l'appareil et utilisé chaud.

Les tuyaux et pièces à détartrer sont conçus pour cette intervention et ne subissent aucun dommage.

Vous pouvez commander le détartrant sous la Réf. acc. 566 405.



**En aucun cas, n'employer le produit Durgol Steamer chaud pour d'autres utilisations!**

