

Responsable: D. Rutz
Date: 02.01.2006

Tel.: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743




Traces d'humidité sur l'ordinateur (Réf. acc. 531722) provoquées par une non étanchéité de la chenille au silicone

Modèle EDG 6600.1M

Des chenilles au silicone non étanches peuvent provoquer une fuite de vapeur qui crée une zone d'humidité sur le module de l'ordinateur, près de la fiche du câble plat. Ceci peut entraîner l'affichage du message d'erreur F 10.

Si ce phénomène se produit pendant une durée prolongée, des traces deviennent visibles sur le module (voir photo)

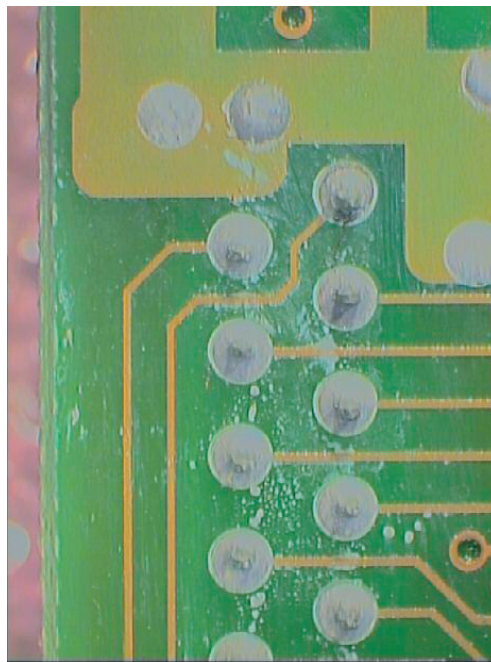

Solution :

Optimiser l'étanchéification du joint au silicone.