

IKEF 308-5 Z 3 - PNC: 925 703 659**LE COMPRESSEUR EMZ 26 CLC NE FONCTIONNE PAS
(CONTACTEUR DE MOTEUR DEFECTUEUX)**

Pour l'IKEF 308-5 Z 3 (appareils jusqu'au numéro de série 605xxxxxx), le compresseur EMZ 26 CLC (Réf.Acc. 432 769) ne fonctionne, dans des conditions normales, pas correctement. En cas de coupure de courant, il peut arriver que le compresseur ne se remette pas en marche.

Cette anomalie est provoquée par un contacteur de moteur TSD défectueux et non pas par une anomalie du compresseur même.

Pour remédier provisoirement à ce problème et pour pouvoir aider le client dans les plus brefs délais, vous devriez procéder comme suit :

1. Débrancher l'appareil du secteur durant 40 minutes environ
2. Remettre l'appareil en marche.
Une fois le compresseur complètement refroidi, le contacteur du moteur retravaillera aussi correctement

Mais le contacteur de moteur doit impérativement être remplacé ; il peut être commandé sous la Réf.Acc. 43 27 71.

Ce numéro sur la plaque signalétique vous indique, si un nouveau contacteur de moteur doit être installé..

