

Manque de puissance frigorifique pour l'appareil KE 360-1-2T

Quand les clients réclament de la puissance frigorifique, il est possible que le calibrage de l'électronique a été sans succès.

Dans ce cas il est nécessaire, jusqu'au N° de série < 815....., de remplacer les pièces détachées mentionnées dans le tableau ci-dessous.

ATTENTION!

Vérifiez toujours qu'un condensateur 0,1 µF a été soudé dans le faisceau de câbles (réf. pièce dét. 433710).

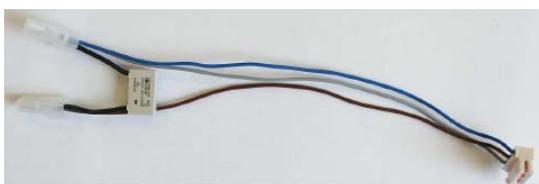


Fig. 1

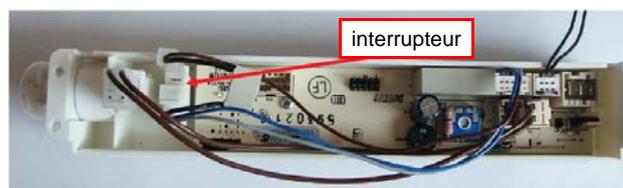


Fig. 2

	Ancien	Nouveau
Interrupteur (à monter jusqu'au N° de série 61630001).	Réf. pièce dét. 433339	Réf. pièce dét. 433711
Jeu de câbles (à remplacer jusqu'au N° de série 7373001).		Réf. pièce dét. 433710
Filtre réseau (à monter jusqu'au N° de série 81430001).		Réf. pièce dét. 438176


Montage du filtre réseau (réf. pièce dét. 438176)



Fixez le filtre réseau sur le support du compresseur.



Montage du filtre réseau sur la boîte de connexions du compresseur

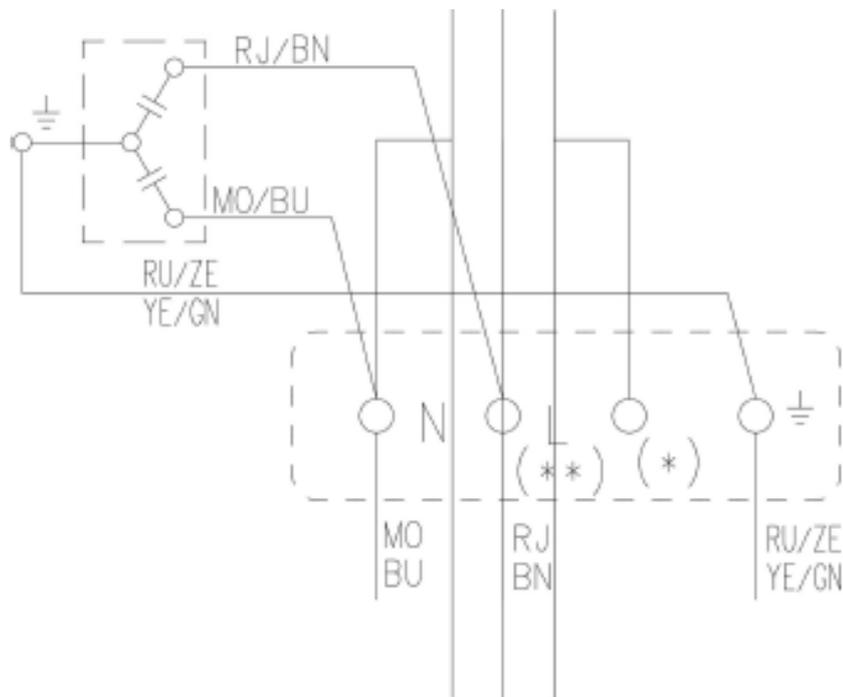

L'installation du filtre réseau est valable pour tous les appareils qui ne disposent pas encore de ce type de filtre ou jusqu'au N° de série < 815.....