Redazione: D. Rutz Tel.: (0209) 401 733 Data: 26.10.1999 Fax: (0209) 401 743




Sostituzione del termosensore delle zone di cottura (Ric. N°. 538 216) nell'EKI

La presente descrizione è rivolta solo al personale specializzato ed è pertanto estremamente semplificata!

I sensori difettosi si sostituiscono come segue:

Sollevare con cautela, conformemente all'illustrazione seguente, l'isolazione delle zone di cottura al quale è fissato il termosensore e estrarrlo attraverso l'apertura al centro dell'isolazione .

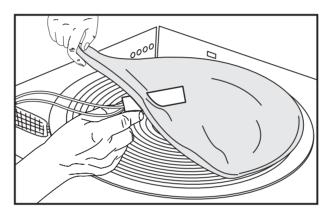


1. Sollevare con cautela

2. Estrarre facendo attenzione

A questo punto si procede per ogni singola zona di cottura.

Sensore difettoso anteriore sinistro

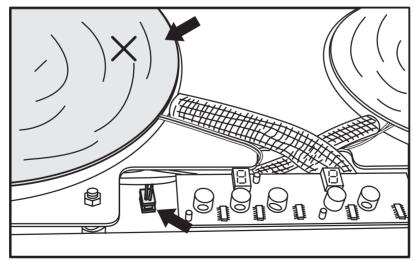

Staccare il connettore ed estrarre il cavo del sensore da sotto la lamiera.

