



Indicazioni di errori Touch Control Ric. n° 528 836 e 528 815

Modello: EKI 957.0

Codice d'errore	Descrizione	Rimedio
C04	Reset dopo una interruzione di tensione > 2 min.	
F1	Cortocircuito sensore di temperatura bobina di induzione davanti	Ricambiare il sensore di temperatura o il modulo di induzione
F2	Interruzione sensore di temperatura bobina di induzione davanti	Ricambiare il sensore di temperatura o il modulo di induzione
F3	Cortocircuito sensore di temperatura bobina di induzione di dietro	Ricambiare il sensore di temperatura o il modulo di induzione
F4	Interruzione sensore di temperatura bobina di induzione di dietro	Ricambiare il sensore di temperatura o il modulo di induzione
F5	Cortocircuito sensore di temperatura d'elettronica	Ricambiare il sensore di temperatura o il modulo di induzione
F6	Interruzione sensore di temperatura d'elettronica	Ricambiare il sensore di temperatura o il modulo di induzione
F7	Surriscaldamento dell'elettronica	Lasciar raffreddare il piano di cottura, e controllare l'aerazione
F8	Si sono staccati i sensori di temperatura bobina di induzione davanti e di dietro	
F9	Bassa tensione < 165 V	