



### Problemi tecnici con il forno a vapore EDG 650.0

Problema	Causa	Nota
Al termine del programma rimane molto acqua nel forno.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il rivelatore di scorrimento è difettoso. La quantità d'acqua è talmente grande che spinge contro la porta.</li><li>• L'attivatore termoelettrico funziona male e perciò il vapore d'acqua non può scorrere fuori al termine del programma.</li></ul>	Le due cause possono apparire contemporaneamente.
Durante il funzionamento fuoriesce vapore dalla porta.		Alla fine del 2001 l'apparecchio è stato modificato nella produzione in modo tale da evitare questo problema. Negli apparecchi prodotti prima di 12/2001 si deve cambiare la porta, n. di ric. 53 78 92.
In alcuni apparecchi l'indicazione dell'orario varia di alcuni minuti nel corso di una settimana.	<ul style="list-style-type: none"><li>• La frequenza di rete di 50 Hz è regolata „temporalmente“ in alcuni reti elettrici europei. Dovuto a oscillazioni di frequenza può succedere che l'indicazione dell'orario corre in avanti o ritarda nel corso di una giornata.</li></ul>	Una variazione di alcuni minuti è da considerare normale.  Il cambio della scheda elettronica non risolverà sempre il problema.  <b>Questo non è un motivo di reclamo.</b>