

Redazione: Uwe Laarmann  
Data: 22.11.2005

Tel.: (0209) 401 732  
Fax: (0209) 401 743



---

### **Nuova centralina elettronica KD930.0 / KD630.0**

Poiché sulle cappe di aspirazione vapore KD930.0 / KD630.0, in caso di cortocircuito di una lampadina, si verificavano continuamente guasti alla centralina elettronica con il n° di ricambio 538146, è stata studiata e realizzata una nuova centralina elettronica dotata di fusibile (5A ad azione ritardata, dimensioni (mm) 5x20, diametro x lunghezza).

In caso di sostituzione, dovrà essere montata la centralina elettronica con il n° di ricambio 531307.

**Non dovrà in nessun caso essere nuovamente montata sull'apparecchio la precedente centralina elettronica (ricambio n° 538146)!**

Qualora, a causa di un cortocircuito, si dovesse verificare un guasto della nuova centralina elettronica (ricambio n° 531307), in futuro si dovrà sostituire soltanto il fusibile. Il fusibile da 5A ha il n° di ricambio 531357.