

**IKEF 308-5 Z 3 - PNC: 925 703 659****IL COMPRESSORE EMZ 26 CLC NON FUNZIONA  
(INTERRUTTORE SALVAMOTORE)**

In condizioni normali il compressore EMZ 26 CLC (ric-n° 432 769) dell'IKEF 308-5 Z 3 (apparecchi fino al numero di serie 605xxxxxx) funziona correttamente. A volte però succede che, dopo una caduta di corrente, il compressore non si riaccenda.

La causa del guasto non è da ricercarsi nel compressore, ma nella protezione motore TSD difettosa.

Al fine di eliminare momentaneamente il problema e di aiutare velocemente il cliente, procedere nel seguente modo:

1. Staccare l'apparecchio dall'alimentazione di rete per circa 40 minuti.
2. Accendere di nuovo l'apparecchio.

La protezione motore riprenderà a funzionare correttamente nel momento in cui il compressore si è di nuovo raffreddato completamente.

Si deve in ogni modo provvedere alla sostituzione dell'interruttore salvamotore, che può essere ordinata indicando il ric-n° 43 27 71..

