

Nessuna potenza refrigerante sull'apparecchio KE 360-1-2T

Quando i clienti sporgono reclamo per la potenza refrigerante, la taratura della centralina elettronica può non essere riuscita.

In tal caso occorre sostituire i ricambi indicati nella tabella fino al numero di serie < 815.....

ATTENZIONE!

Verificare sempre che nel fascio di cavi (ricambio n° 433710) sia stato saldato anche un condensatore da 0,1 µF.

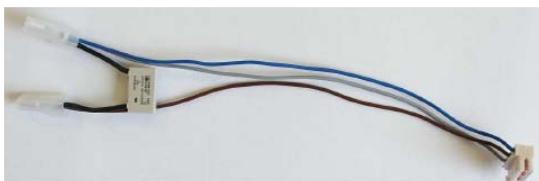


Fig. 1

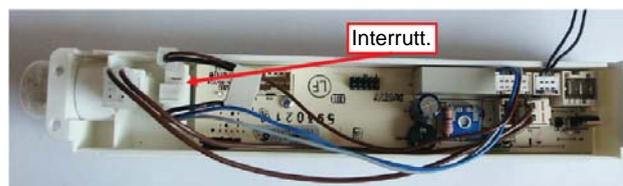


Fig. 2


| | Vecchio | Nuovo |
|---|--------------------|--------------------|
| Interruttore (da montare fino al numero di serie 61630001) | ricambio n° 433339 | ricambio n° 433711 |
| Kit di cavi (da montare fino al numero di serie 73730001) | | ricambio n° 433710 |
| Filtro di rete (da montare fino al numero di serie 81430001) | | ricambio n° 438176 |

Montaggio del filtro di rete (ric. n° 438176)



Montare il filtro di rete sul supporto del compressore.

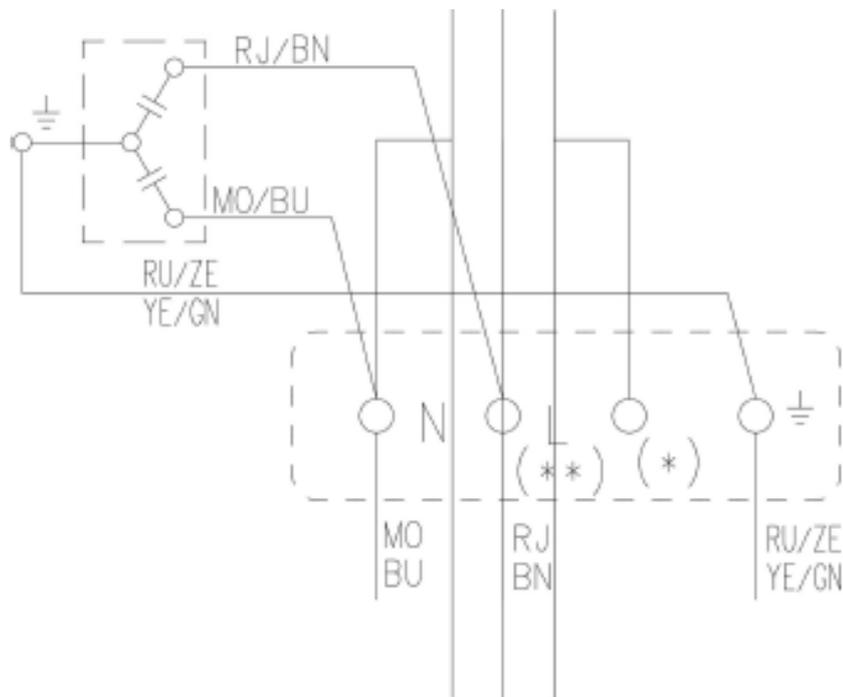

Collegamento del filtro di rete sulla boccola di collegamento del compressore

Il montaggio del filtro di rete vale per tutti gli apparecchi che non hanno ancora un filtro montato e/o fino al numero di serie dell'apparecchio < 815.....