

**Foutmeldingen touch-control
RD-nr. 528 836 en 528 815****Model: EKI 957.0**

Fout-code	Beschrijving	Maatregelen
C04	Reset na spanningsonderbreking > 2 min.	
F1	Kortsluiting temperatuurvoeler inductiespoel voor	Temperatuurvoeler c.q. inductiemodule vervangen
F2	Onderbreking temperatuurvoeler inductiespoel voor	Temperatuurvoeler c.q. inductiemodule vervangen
F3	Kortsluiting temperatuurvoeler inductiespoel achter	Temperatuurvoeler c.q. inductiemodule vervangen
F4	Onderbreking temperatuurvoeler inductiespoel achter	Temperatuurvoeler c.q. inductiemodule vervangen
F5	Kortsluiting temperatuurvoeler elektronica	Temperatuurvoeler c.q. inductiemodule vervangen
F6	Onderbreking temperatuurvoeler elektronica	Temperatuurvoeler c.q. inductiemodule vervangen
F7	Oververhitting van de elektronica	Kookplaat laten afkoelen, ev. ventilatie controleren
F8	Temperatuurvoelers inductiespoel voor en achter hebben de kookplaat uitgeschakeld	
F9	Underspanning < 165 V	