
GH506.0 / GH606.0/ GKH507.0**Ontstekingsproblemen van de elektrische vonkontsteking bij
gasstandapparaten '97**

Vanaf januari 1999 worden de gasstandapparaten met nieuwe ontstekingstransformators uitgevoerd.

Deze ontstekingstransformators hebben een hogere ontstekingsspanning en een snellere klokfrequentie.

Daardoor worden ontstekingsproblemen voorkomen.

De volgende ontstekingstransformators zijn per direct onder de volgende Reservedeelnummers leverbaar:

GH 506.0	Reservedeel-nr. 53 67 70
GH 606.0	Reservedeel-nr. 53 67 68
GKH 507.0	Reservedeel-nr. 53 67 69

Bij de montage dient men op het volgende te letten:

Het bijgevoegde aardings snoer moet met een AMP-stekker 6,3 mm op de aardingsklem van de ontstekingstransformator worden gestoken en met het ringoog onder de bevestigingsschroef van de ontstekingstransformator worden vastgeschroefd.