

### Technische problemen met de steamer EDG 650.0

Probleem	Oorzaak	Opmerking
Na afloop van het programma staat er nog altijd veel water in het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De debietcontrole is defect. De hoeveelheid water in het apparaat is te groot, zodat het water tegen de deur duwt.</li> <li>De thermo-elektrische activator functioneert slecht, zodat de waterdamp na afloop van het programma niet kan afvloeien.</li> </ul>	Beide oorzaken kunnen tegelijkertijd optreden.
Tijdens het werken ontsnapt er stoom uit de deur.		Eind 2001 werd in de productie een wijziging aangebracht, waarmee dit probleem is verholpen. Bij oudere modellen van voor 12/2001 moet de deur worden vervangen. RD-nr. 53 78 92.
Bij een aantal apparaten loopt het klokje in een week enkele minuten voor of achter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De netfrequentie van 50 Hz is in Europese elektriciteitsnetten meestal "via tijd" geregeld. Door schommelingen in de netfrequentie kan het gebeuren dat het klokje in verloop van 24 uur voor of achter loopt.</li> </ul>	<p>Een schommeling van enkele minuten dient als normaal te worden beschouwd.</p> <p>De elektronikaplaat vervangen zal dit probleem niet altijd oplossen.</p> <p><b>Dit is geen reden tot reclamatie.</b></p>