

Bewerkt door: Dieter Rutz
Datum: 02.01.2006

Telefoon: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743




Vochtsporen op computer (RD-nr. 531722) door ondichtheid van de siliconenpakking

Model EDG 6600.1M

Door ondichte siliconenpakkingen kan stoom ontsnappen en de printplaat van de computer in de buurt van de lintkabelstekker bevochtigen. Dat kan F10-foutmeldingen veroorzaken.

Als dit fenomeen gedurende langere tijd optreedt, zijn sporen op de printplaat zichtbaar (zie foto).

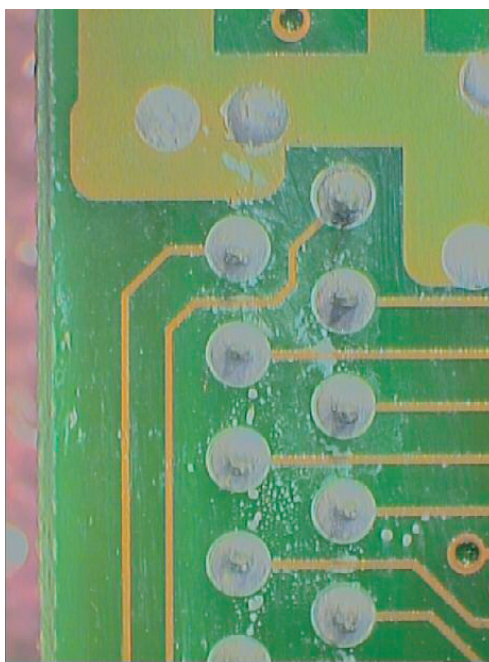

Oplossing:

Voeg met silicone beter afdichten.