

**IKD1157.1E en KD957.1E - Productiebedrijf 77
Vet druppelt van de motor in de achterste halogeenlamp**

Onder ongunstige bedrijfsomstandigheden kan het gebeuren dat vet van de ventilatormotor druppelt en daarbij in de achterste halogeenlamp dringt, waardoor deze wordt beschadigd.

Voor het geval dat er geen fout aan de luchtafvoerleiding bestaat of een wijziging van de luchtafvoerleiding niet meer mogelijk is, hebben we een plastic afdekking RD-nr. 531428 ontwikkeld.

Deze wordt boven de achterste halogeenlamp gemonteerd.

1. Demonteer de halogeenlamp.
2. Zet de kunststofafdekking erop en
3. bouw de halogeenlamp weer in.

Afb. 1 - Plastic afdekking**Afb. 2 - Halogeenlamp verwijderen****Afb. 3 - Na de montage**