


KD12450.0 E en KD9450.0 E: Verbrande lintkabel


Wanneer bij de verlichting van de afzuigkappen continu ingeschakeld is, kan het gebeuren dat door de warmteafgifte van de 60W/240V halogeenlampen de lintkabel (RD-nr. 56 54 77) tussen elektronica en schakelaareenheid verbrandt, waardoor er willekeurige besturingsproblemen ontstaan.

Bij dergelijke problemen kan onder het RD-nr. 53 19 06 een reparatieset worden besteld. In deze set werden de 60W/240V halogeenlampen vervangen door 40W/240V halogeenlampen met fitting.

Oude uitvoering voor demontage

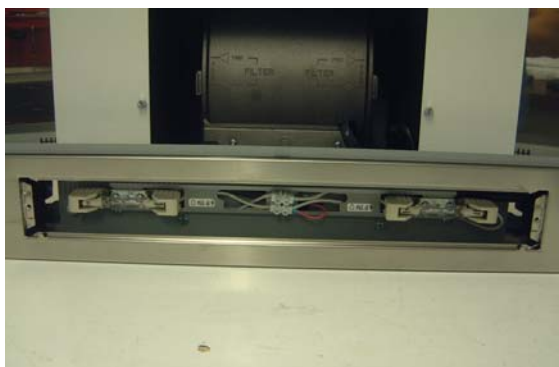


Oude uitvoering na demontage

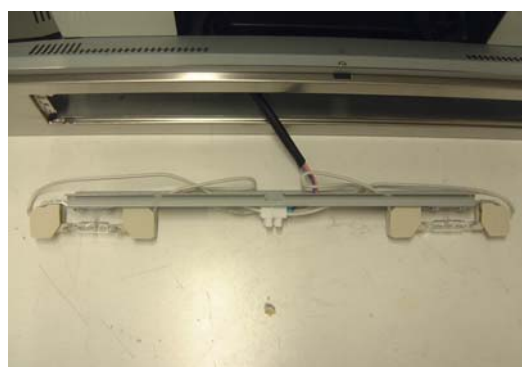


Om de nieuwe fitting te monteren moet eerst het lampglas worden verwijderd. Daarna verwijdert u de schroeven van de fitting en onderbreekt u de elektrische verbinding.

De montage van de nieuwe fitting gebeurt in omgekeerde volgorde.


Nieuwe uitvoering voor montage

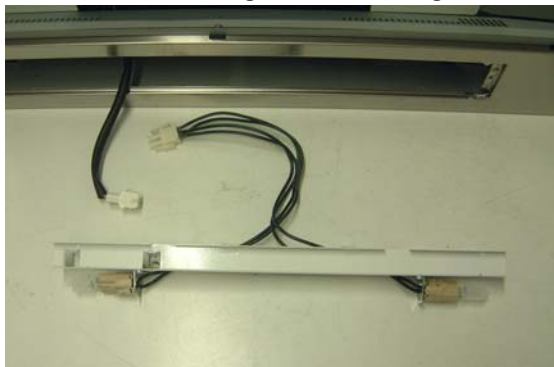

Nieuwe uitvoering na montage

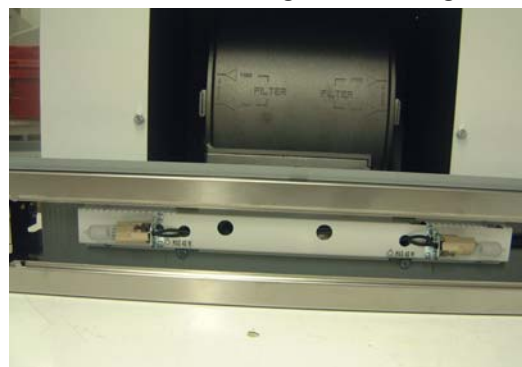

Oude uitvoering 240V/50Hz/60W

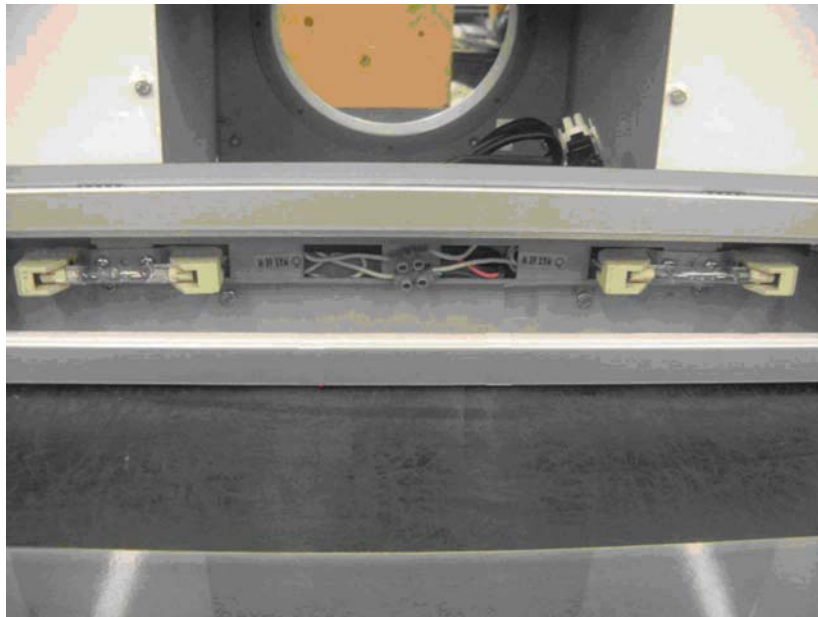

Nieuwe uitvoering 240V/50Hz/40W

