

Bewerkt door: D. Rutz  
Datum: 01.02.2005

Telefoon: (0209) 401 733  
Fax: (0209) 401 743



### Fouten F2, F4 en F11 bij IGV 645.2 met serieschakeling van WI (niveaauanwijzer) en LS6 (microschakelaar vlotter)

Model: IGV 645.2 met besturing in het bedieningspaneel

Oorzaak: Bij apparaten met de bovengenoemde configuratie van WI en LS6 treden de fouten F2, F4 en F11 op als LS6 geschakeld heeft.

Deze fouten kunnen reeds bij een lichte vervorming van de bodemkuip (bijv. door transport-schade o.d.) optreden.

Reeds bij modellen met een gesloten droogstelsel, waarbij standaard ca. 10ml water per afwascyclus vrijkomt, kan deze kleine hoeveelheid al voldoende zijn om LS6 te activeren:

LS6 geactiveerd tijdens de circulatie => F2

LS6 geactiveerd tijdens het afpompen => F4

LS6 geactiveerd tijdens de watertoevoer => F11

Oplossing: Controleer niet alleen de werking van de componenten WI en LS6, maar ook of de eventueel gedemonteerde bodemkuip vervormd is. In geval van een fout moet ook worden gecontroleerd of ook het onderste gedeelte van het frame beschadigd is en of daardoor ook de bodemkuip vervormd is.

Richt de verbogen onderdelen of vervang de bodemkuip.

