

Borrelende geluiden of heftig dreunen wanneer de IGV 645... in werking is

Na korte tijd lijkt de circulatiepomp langzamer te werken en nemen de geluiden af. Na het opwarmen van het water glijdt de slangbocht weg en verhindert zo het verderpompen. Er zijn merkwaardige, borrelende geluiden te horen.

Oorzaak:

De slangbocht is verkeerd gemonteerd en glijdt wegens te hoge spanning weg.



Oplossing:

Controleer of de slangbocht correct gemonteerd is en controleer of ze eventueel kan losraken.



Hiervoor kunt u met een schroevendraaier lichtjes tegen de slang drukken en zien hoe de slang zich gedraagt, of u schakelt de afwasmachine tijdens de spoelcyclus uit en dan weer in.

Als de slang eraf glijdt, moet de slangbocht worden vervangen. Het is niet voldoende de slang weer in te steken omdat de slang verbogen is en telkens weer zou wegglijden.



Benodigde reservedelen

1 x slangbocht 12NC: 43 47 58
2 x slangbeugel 12NC: 43 47 84

Indien nodig dient u ook het schuimrubber van de afvoer pomp te vervangen.

RD-nr. 43 53 68

Montage:

Steek de slang eerst aan de kant van de pomp en dan aan de kant van de verwarming op. De slang mag in geen geval onder spanning staan.