

## Elektronische apparatuur van de vaatwassers "Nieuwe structuur" Hoofdcontacten verbrand

Vanaf April 2004 (serienummer 416...) is de spanningsaansluiting van de hoofdelectronica gemodificeerd om in geval van vervanging van de hoofdelectronica de kracht, die ontstaat bij het losnemen van de aansluiting, hiervan te reduceren.

In het geval van een vervanging van de hoofdelectronica bij toestellen geproduceerd voor serienummer 416..., en als het losnemen van de aansluiting heel veel moeite kost (grote krachtsinspanning vereist), dan is er een risico dat de aansluiting beschadigd.

Gereedschap zoals tangetjes of een soortgelijk gereedschap, dienen niet gebruikt te worden om dezelfde reden. In dit geval dient de aansluiting te worden vervangen samen met de twee aansluitklemmen, voordat deze opnieuw wordt aangebracht op de nieuwe electronica **RD-nr. 436 188**.

1. Zorg ervoor dat de netstekker van het toestel niet in de wandcontactdoos zit..
2. Verwijder de volledige buitendeur van het toestel voor een goede bereikbaarheid van de componenten.

3. Knip de draden van de originele netaansluitingsconnector tot een maximale afstand van 1 cm af.



4. Strip de isolatie van de bedrading zo af dat de draden lang genoeg zijn voor een goede plaatsing in de doorverbinder.

