

IKEF 308-5 Z 3 - PNC: 925 703 659**EMZ 26 CLC COMPRESSOR FUNCTIONEERT NIET
(MOTORVEILIGHEID DEFECT)**

Bij de IKEF 308-5 Z 3 (modellen tot serienr. 605xxxxx) functioneert de compressor EMZ 26 CLC (RD-nr. 432 769) in normale omstandigheden correct. Bij een stroomstoring kan het echter gebeuren dat de compressor niet meer aanspringt.

De oorzaak is een defecte TSD-motorveiligheid en niet een storing van de compressor zelf.

Om het probleem voorlopig op te lossen en de klant snel te kunnen helpen, moet u als volgt te werk gaan:

1. Het apparaat gedurende ca. 40 minuten van het net nemen.

2. Het apparaat weer inschakelen.

Als de compressor volledig afgekoeld is, zal ook de motorveiligheid weer normaal functioneren.

De motorveiligheid moet echter in ieder geval worden vervangen en kan onder het RD-nr. 43 27 71 worden besteld.

Aan dit nummer op het typeplaatje kunt u zien of een nieuwe motorveiligheid moet worden ingebouwd.

