

**Emissão de Erros Touch-Control
N.º pç. de repos. 528 836 e 528 815****Modelo: EKI 957.0**

Código de erro	Descrição	Medida
C04	Reset após interrupção da tensão > 2 min.	
F1	Curto-circuito sensor de temperatura bobina de indução à frente	Substituir o sensor de temperatura e/ou o módulo de indução
F2	Interrupção sensor de temperatura bobina de indução à frente	Substituir o sensor de temperatura e/ou o módulo de indução
F3	Curto-circuito sensor de temperatura bobina de indução atrás	Substituir o sensor de temperatura e/ou o módulo de indução
F4	Interrupção sensor de temperatura bobina de indução atrás	Substituir o sensor de temperatura e/ou o módulo de indução
F5	Curto-circuito sensor de temperatura electrónica	Substituir o sensor de temperatura e/ou o módulo de indução
F6	Interrupção sensor de temperatura electrónica	Substituir o sensor de temperatura e/ou o módulo de indução
F7	Sobreaquecimento da electrónica	Deixar a placa de cozinhar, controlar eventualmente a ventilação
F8	Os sensores de temperatura da bobina de indução à frente e atrás foram desligados	
F9	Subtensão < 165 V	