

**Problemas técnicos com
a Vaporeira EDG 650.0**

Problema	Causa	Observação
Após o final do programa, ainda há muita água no aparelho.	<ul style="list-style-type: none">• O controlador de débito de passagem está avariado. Como a quantidade de água no aparelho é demasiado elevada, a água faz pressão contra a porta.• O activador termoeléctrico funciona mal, pelo que o vapor de água não pode ser evacuado no final do programa..	Ambas as causas podem ocorrer simultaneamente.
Durante a operação sai vapor de água através da porta.		No final de 2001, foi efectuada uma alteração a nível da produção que resolveu este problema. Nos aparelhos mais antigos, anteriores a 12/2001, a porta tem de ser substituída. N.º pç. de repos. 53 78 92.
Em alguns aparelhos, a indicação da hora do dia adianta-se ou atrasa-se alguns minutos durante uma semana.	<ul style="list-style-type: none">• A frequência da rede de 50 Hz normalmente está regulada nas redes eléctricas europeias «em função do tempo». Devido a oscilações da frequência da rede, pode acontecer que as indicações da hora do dia se adiantem ou atrasem dentro de 24 horas.	Uma irregularidade de alguns minutos deve ser vista como normal. Uma substituição da placa electrónica não resolve este problema. Esta situação não constitui motivo para reclamação.