

Trabalhado por: Dieter Rutz
Data: 12.08.2005

Tel.: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743




Afecta: **EMWG 9500.0 e EMWK 9500.0**
todos os aparelhos, que foram produzidos antes da semana 05/13

Reclamação: **O ventilador de refrigeração, com a função de temporizador ligada, arranca automaticamente após 10 minutos**

Se a função de temporizador for utilizada durante mais de 10 minutos, o ventilador de refrigeração arranca automaticamente.

Para evitar isto, o EEPROM da platina de comando KAG ET.-No. 531 318 foi equipada com uma nova versão de software.

A nova versão de software começa na semana de produção 05/13 em todos os EEPROM's das platinas de comando. A data de produção das platinas pode ser consultada no autocolante do EEPROM.

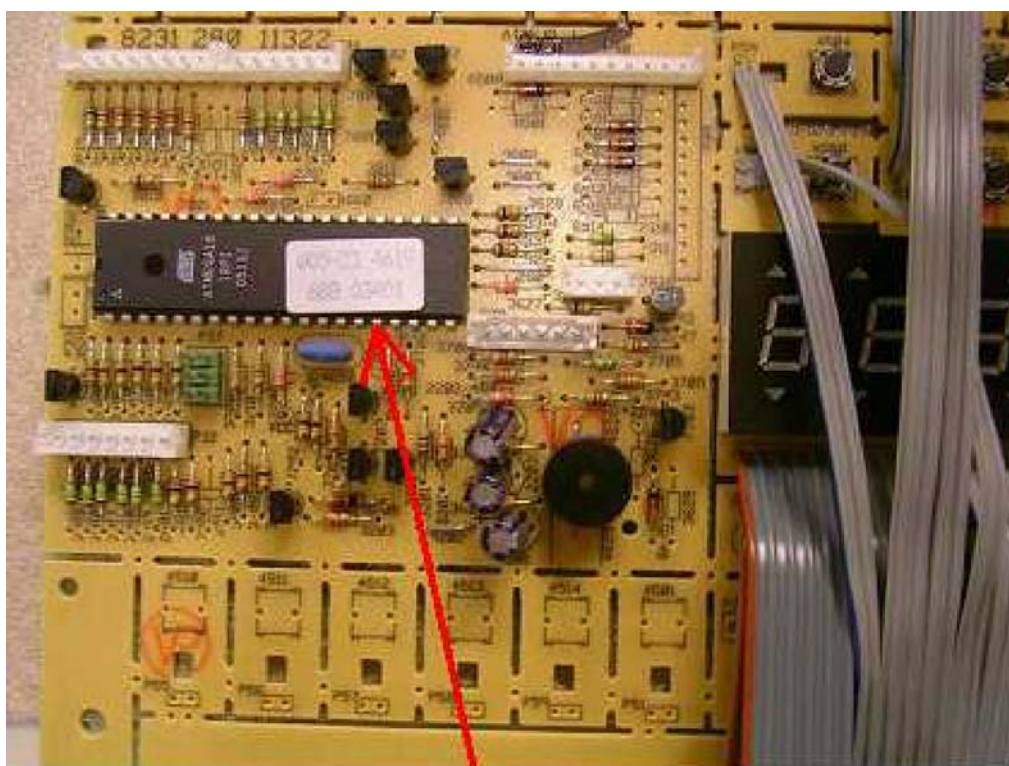

Neste exemplo, a data de produção da platina é W05-23
(05 = ano, 23 = semana 23)