

Trabalhado por: U. Laarmann
Data: 22.11.2005

Tel.: (0209) 401 732
Fax: (0209) 401 743



Electrónica nova para KD930.0 / KD630.0

Em virtude de, nos exaustores KD930.0 / KD630.0, um curto-circuito de uma lâmpada incandescente ter provocado frequentemente falhas da electrónica com o n.º pç. de repos. 538146, foi desenvolvida uma electrónica nova com um fusível prévio (de acção lenta 5A, dimensão (mm) 5x20, diâmetro x comprimento).

Para mudar é preciso instalar a electrónica com o n.º pç. de repos. 531307.

Em hipótese alguma pode voltar a ser instalada a electrónica (n.º pç. de repos. 538146) no aparelho!

Se um curto-circuito provocar uma falha da electrónica nova (n.º pç. de repos. 531307), no futuro só é preciso substituir o fusível. O fusível 5A tem o n.º pç. de repos. 531357.