

IKD1157.1E e KD957.1E - fábrica 77**Caem gotas de gordura do motor na lâmpada de halogéneo traseira**

Com condições operacionais desfavoráveis pode acontecer que caia gordura do motor do ventilador que penetra na lâmpada de halogéneo traseira e a danifica.

Para os casos em que não haja defeitos na conduta de ar extraído ou já não seja possível alterar a conduta de ar extraído, desenvolvemos uma cobertura de plástico com o n.º pç. de repos. 531428.

Esta cobertura é montada sobre a lâmpada de halogéneo traseira.

1. Desmonte a lâmpada de halogéneo.
2. Coloque a cobertura de plástico e
3. volte a montar a lâmpada de halogéneo.

Fig. 1 Cobertura de plástico**Fig. 2 Retirar a lâmpada de halogéneo****Fig. 3 A seguir à montagem**