

Trabalhado por: D. Rutz
Data: 02.08.2004

Tel.: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743




Cobertura alterada da cuba de entrada (cubo do rotor para o braço de aspersão inferior) IGV 645.0/1/2

Nos aparelhos mais antigos (anteriores à semana de produção 10/04) surgiram problemas com os braços de aspersão que afectam o tubo de alimentação. Nos aparelhos mais novos, a cobertura foi respectivamente alterada. O N.º pç. de repos. 434 773 mantém-se.

Atenção O fecho de encaixe do tubo de alimentação é uma ligação que é feita de uma só vez. Para evitar danos, o sistema (composto por cobertura, filtro e tubo de alimentação) deve ser montado fora do aparelho, uma vez que assim é mais fácil controlar se a ligação está correcta. Não aplicar demasiada força sobre o ponto de ligação ao controlar após a montagem para que o bloqueio não se desencaixe.

Cobertura alterada

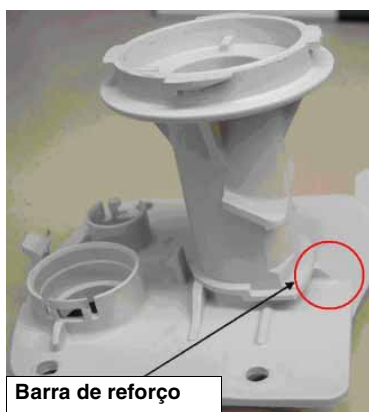

Cobertura antiga



Versão actual desde 08.09.2003:

