

IKEF 308-5 Z 3 - PNC: 925 703 659**O COMPRESSOR EMZ 26 CLC NÃO FUNCIONA
(PROTECÇÃO DO MOTOR AVARIADA)**

No IKEF 308-5 Z 3 (aparelhos até ao n.º de série 605xxxxxx), o compressor EMZ 26 CLC (n.º pç. de repos. 432 769) funciona bem sob condições normais. Se houver uma interrupção da corrente eléctrica, pode acontecer que o compressor não volte a ser ligado.

Isso deve-se a uma protecção do motor TSD avariada e não a uma perturbação do próprio compressor.

Para solucionar provisoriamente o problema e para poder ajudar o cliente a curto prazo, deve efectuar o seguinte:

1. Separar o aparelho da rede eléctrica durante cerca de 40 minutos.
2. Voltar a ligar o aparelho.

Depois de o compressor estar completamente arrefecido, a protecção do motor também vai voltar a trabalhar correctamente.

No entanto, a protecção do motor tem que ser substituída sem falta e pode ser encomendada com o n.º pç. de repos. 43 27 71.

Com base neste número na placa de identificação pode ver se é preciso montar uma protecção do motor nova..

