


Austausch des Kochzonen-Temperaturfühlers (ET.-Nr. 538 216) bei der EKI

Diese Beschreibung dient nur der Unterstützung von geschultem Kundendienstpersonal und ist daher stark vereinfacht!!


Ein defekter Fühler wird wie folgt ausgetauscht:

Gemäß nachfolgendem Bild vorsichtig die Isolation der Kochzonen, an der der Fühler defekt ist, anheben und den Fühler durch die Öffnung in der Mitte der Isolation herausziehen.

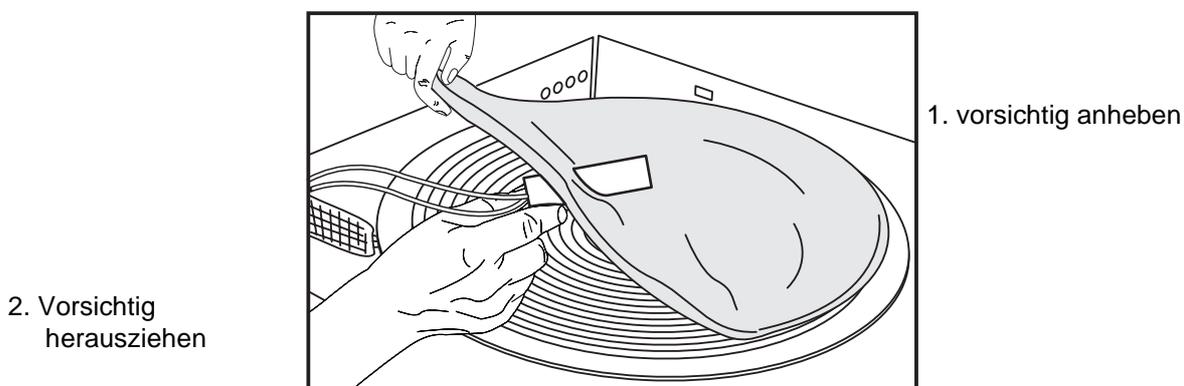


Je nach Kochzone wird unterschiedlich weitergearbeitet.

Defekter Fühler vorne links

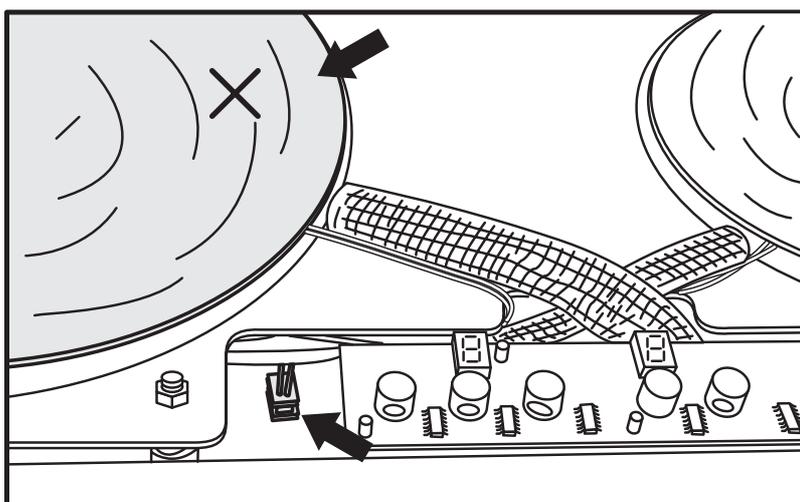


Stecker abziehen und Fühlerleitung unter dem Blech herausziehen.

Kochzone vorne rechts

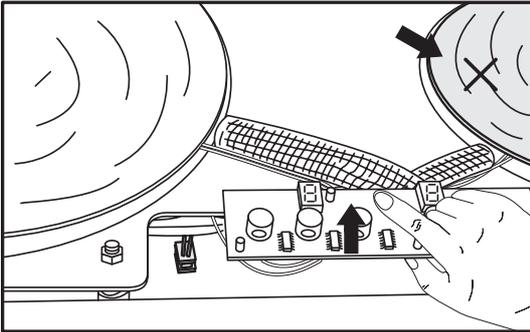


Elektronik vorsichtig anheben

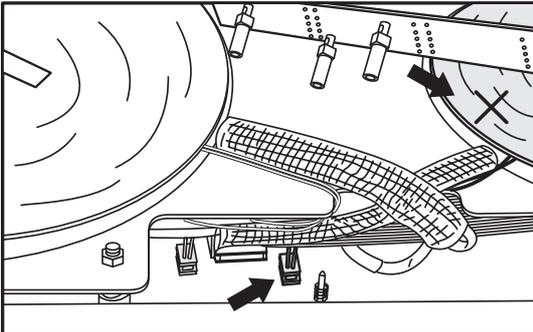


Stecker abziehen

Kochzone hinten links oder rechts

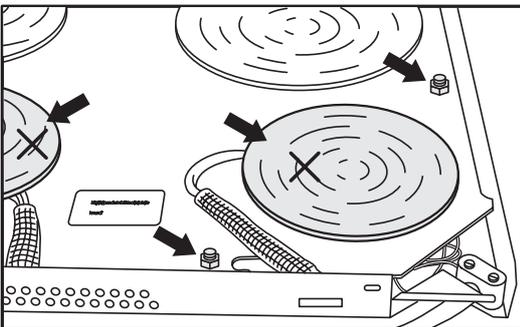

Schraube lösen

Schraube lösen

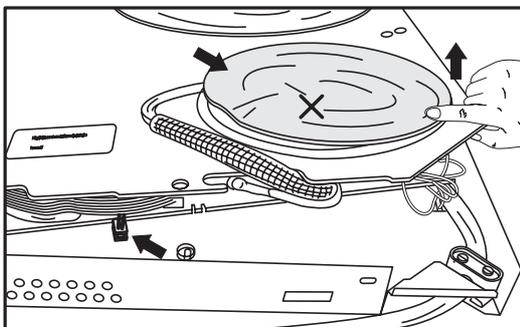

Leicht anheben

Je nach dem welcher der Fühler defekt ist, den linken oder den rechten Stecker abziehen.

Nach dem Tausch der Fühler ist die Mulde wieder in umgekehrter Reihenfolge zu montieren und anschließend zu prüfen